


www.erzeczoznawcy.eu

www.tuvpol.pl

Nr zlecenia: 46/18/01/2017/PRYWATNE

z dnia: 2017/01/19

Zleceniodawca:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie
Sp. z o.o.
Żeromskiego 39
05-500 Piaseczno

Rzeczoznawca:

Przemysław Rusak/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy

**R A P O R T T E C H N I C Z N Y**

Zadanie: Ocena stanu technicznego oraz określenie wartości rynkowej

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] I-2017	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	V F 3 X T R H K H 9 Z 0 0 3 5 2 5
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	WPI00272
Model pojazdu:	Expert 229 2.0 HDI MR`07 E4 2.9t	Nr INFO-EKSPERT	029-01971
Wersja:	229 L1H1	Rok produkcji:	2009

Wartość pojazdu brutto (zakup) **10 500 PLN**

Wskazanie drogomierza	64239 km
Data pierwszej rejestracji	2009/12/16
Data ważności badania technicznego	2017/02/16
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 3 osobowy
Dop. masa całk. / Ładowność	2902 kg* / 1200 kg
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	3000 mm
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1997 ccm / 90kW (122KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E4

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Drzwi boczne prawe przesuwne
- 3 Drzwi tylne dwuskrzydłowe
- 4 Fotel pasażera podwójny
- 5 Immobilizer

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 6 Poduszka powietrzna kierowcy
- 7 Przegroda przestrzeni bagażowej
- 8 Szyby przednie regulowane elektr. + zamek centralny
- 9 Szyby przyciemniane
- 10 Wspomaganie układu kierowniczego

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 +Hak holowniczy
- 2 Klimatyzacja + szyba przednia atermiczna
- 3 Radioodtwarzacz CD
- 4 +Zamek centralny zdalnie sterowany (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	FULDA 205/60 R16 92H KRISTALL CONTROL HP TL	4,1
Przednie prawe:	FULDA 205/60 R16 92H KRISTALL CONTROL HP TL	4,6
Tylne lewe:	FULDA 205/60 R16 92H KRISTALL CONTROL HP TL	4,3
Tylne prawe:	FULDA 205/60 R16 92H KRISTALL CONTROL HP TL	4,2

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (92 mies.)		16 790 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	1 373 PLN <i>po korekcie:</i>	18 163 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	1 239 PLN <i>po korekcie:</i>	19 402 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	3 040 PLN <i>po korekcie:</i>	22 442 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	- 897 PLN	
Szczególny charakter eksploatacji	-2 244 PLN	
Regionalna sytuacja rynkowa	-2 244 PLN	
Konieczne naprawy pojazdu	- 450 PLN	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5 610 PLN	
Usunięcie oklein reklamowych	- 250 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 11 695 PLN <i>po korektach:</i>	10 747 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 246 PLN <i>po korekcie:</i>	10 501 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		10 500 PLN

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc styczeń 2017 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

10500 PLN

(słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 1963,41 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z katalogu "Pojazdy Samochodowe - Wartości Rynkowe I-2017" zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,

- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Próg	L	Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu		
3	Próg	P	Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu, miejscowa korozja		
4	Dach		Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu		
5	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej		
6	Ściana boczna nadwozia	L	Zarysowania powłoki lakierowej do powierzchni metalu		
7	Drzwi tyłu nadwozia		Odpryski powłoki lakierowej		
8	Szkielet boku tylny	L	Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu		
9	Szkielet boku tylny	P	Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu		
10	Podłoga bagażnika		Wytarta		

Drzwi boczne tylne prawe blokują się przy otwieraniu

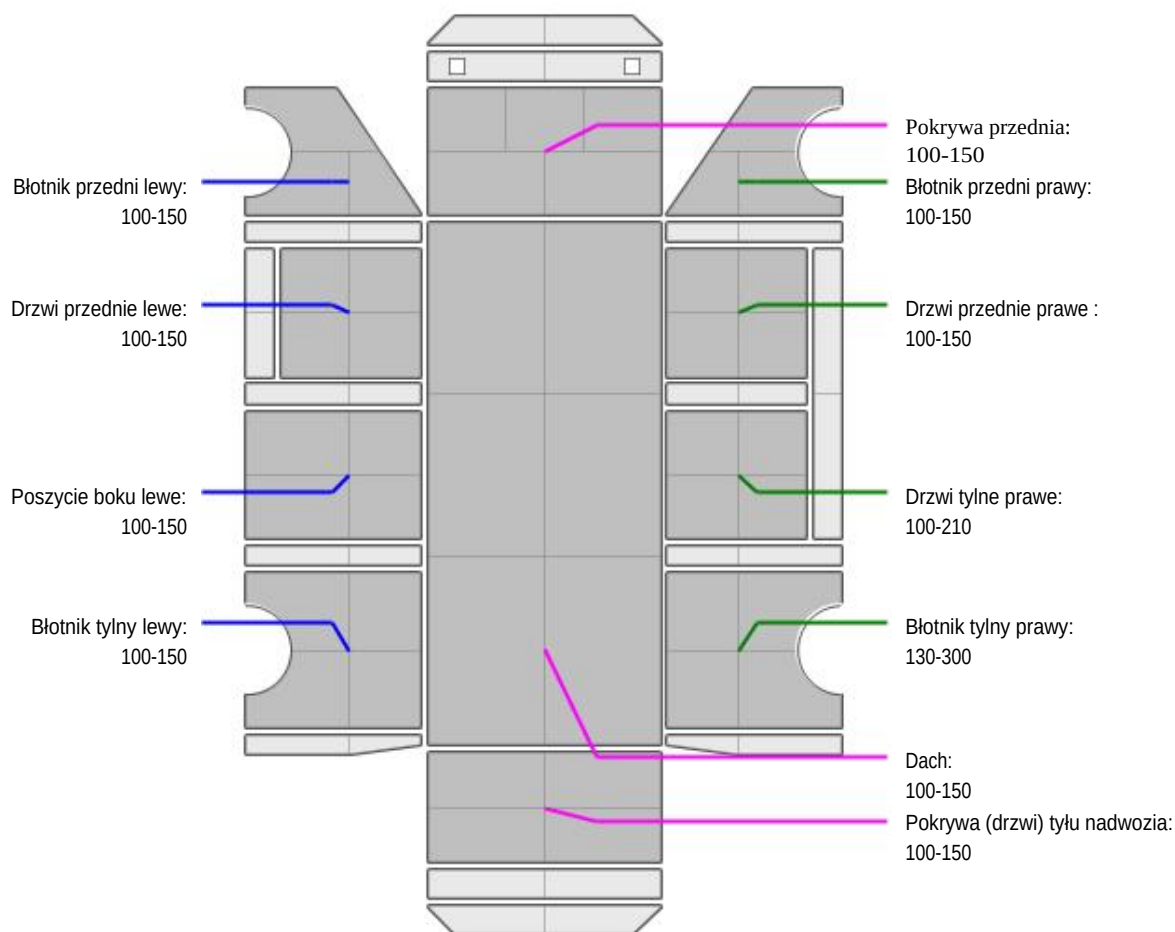**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-150	
2	Dach		100-150	
3	Błotnik przedni	L	100-150	
4	Drzwi przednie	L	100-150	
5	Poszycie boku	L	100-150	
6	Błotnik tylny	L	100-150	
7	Błotnik przedni	P	100-150	
8	Drzwi przednie	P	100-150	
9	Drzwi tylne	P	100-210	
10	Błotnik tylny	P	130-300	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-150	

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Lampka oświetlenia tablicy		Urwana		
2	Listwa boczna	L	Odstająca		
3	Zderzak przedni		Zarysowany		
4	Poszycie zderzaka przedniego		Zarysowane		

5	Obudowa lusterka bocznego	P	Starcia powłoki lakierowej		
6	Poszycie zderzaka tylnego		Zarysowane		
7	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych tylnych	P	Pęknięta		
8	Zderzak tylny		Zarysowany		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
3	Przyciski panelu sterowania		Wyłamane		
4	Schówek		Wyłamany		
5	Wykładzina podłogi		Zabrudzona		
6	Wiązka przewodów tablicy rozdzielczej		Odsłonięta		
7	Zbiornik spryskiwacza szyb		Urwane uchwyty mocujące		

**UKŁAD NAPĘDOWY**

Utrudnione wybieranie biegów- drążek jest nieprecyzyjny i pracuje z nadmiernym oporem.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Skorodowana		
2	Tarcza koła przedniego	P	Skorodowana		
3	Tarcza koła tylnego	L	Skorodowana		
4	Tarcza koła tylnego	P	Skorodowana		

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

JAZDA KONTROLNA

- 1 Głośność pracy silnika **BEZ UWAG**

Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie było możliwe wykonanie jazdy próbnej w pełnym zakresie, odbyto jedynie próbę ruchową z prędkością do 5 km/h na biegu pierwszym oraz wstecznym.

Na desce rozdzielczej wyświetla się kontrolka ABS

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- 1 Kluczyki (ilość sztuk) 1 okazano
2 Dowód rejestracyjny TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do

żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- ü Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Podpisanie protokołu odbioru jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: PEUGEOT EXPERT WPI00272

z dnia: 2017/01/19

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] I-2017

Marka: PEUGEOT Model pojazdu: Expert 229 2.0 HDI MR`07 E4 2.9t
Wersja: 229 L1H1 Nr rejestracyjny: WPI00272 Rok prod.: 2009
Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t



P1400025



P1400026




P1400027



P1400028



P1400029

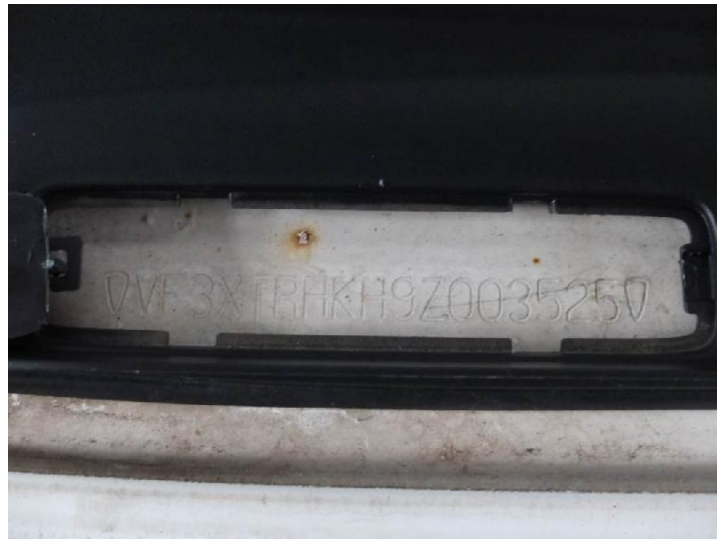

P1400030



P1400031




P1400035



P1400038



P1400040

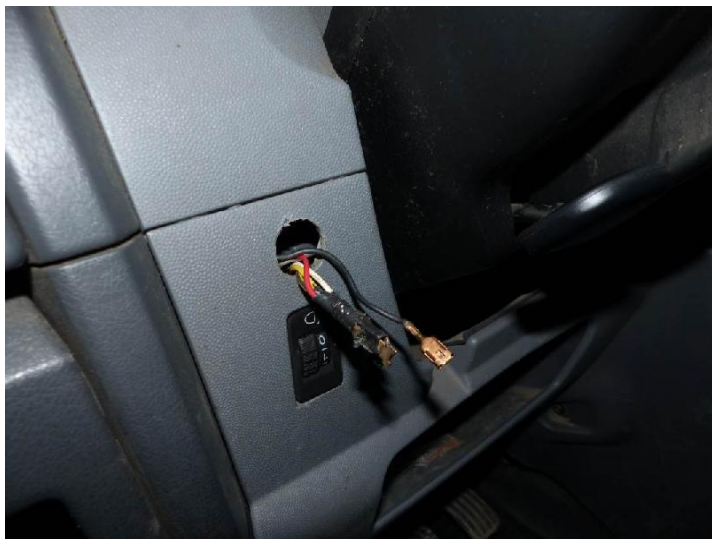

P1400042



P1400044



P1400047



P1400049



P1400051



P1400054



P1400055



P1400056



P1400057



P1400059



P1400060



P1400061



P1400065




P1400066




P1400073



P1400074

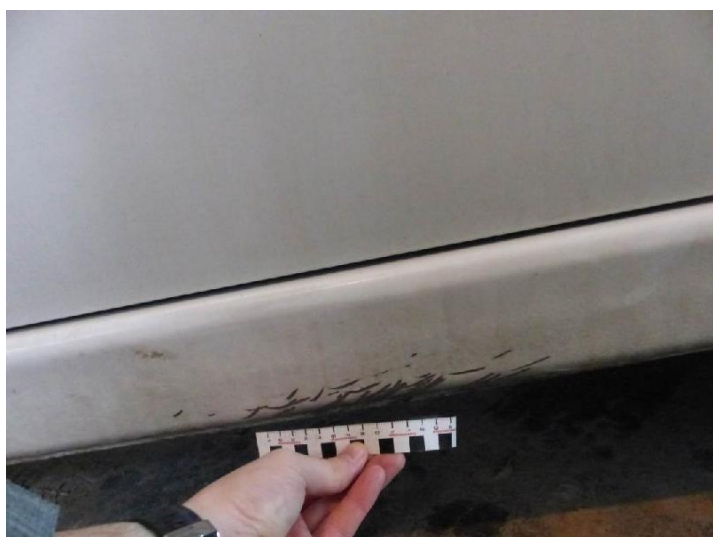

P1400075

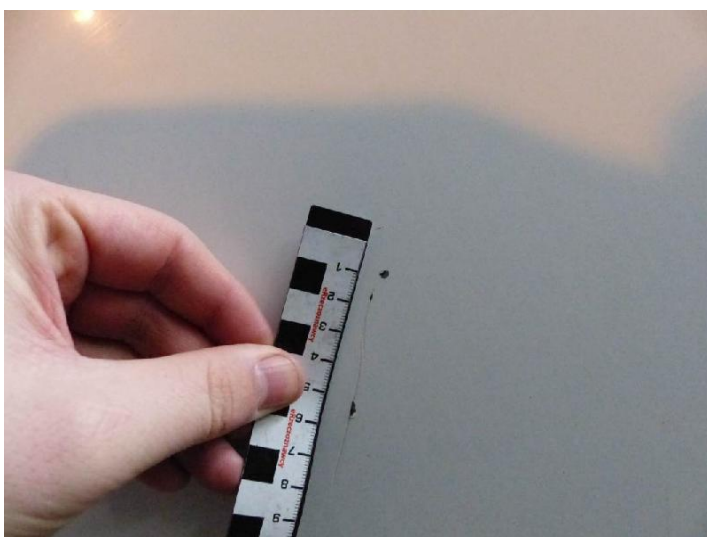

P1400077



P1400078



P1400080



P1400082



P1400083



P1400084



P1400086



P1400087



P1400089



P1400092




P1400093



P1400094




P1400095

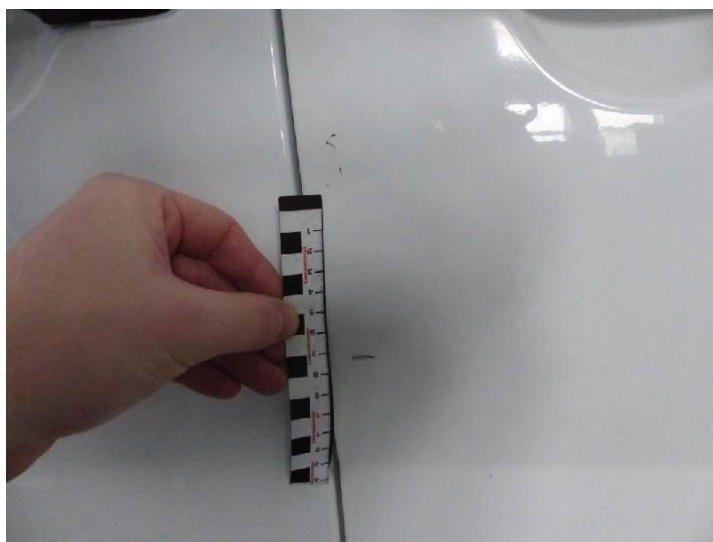

P1400096



P1400098

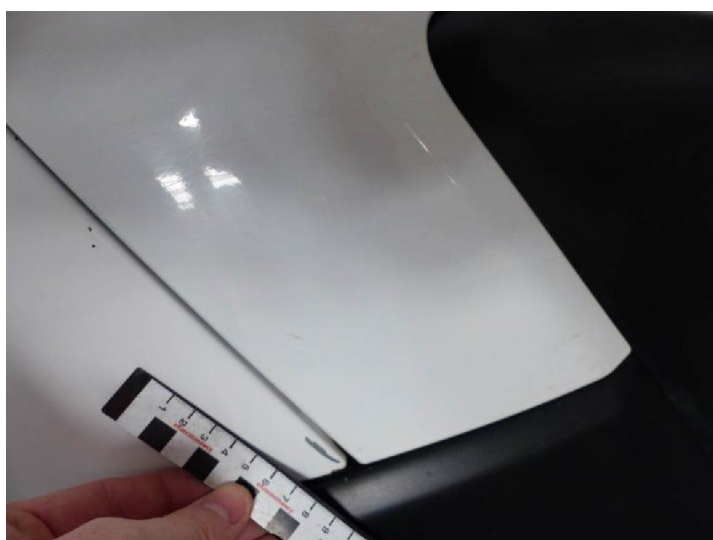

P1400103



P1400104



P1400105



P1400109



P1400112



P1400346



P1400347