

Nr opinii: **406/2021/LM** z dnia **2021-08-07**

Opinię opracował:

mgr inż. Łukasz Mroczkowski

Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy - RS001525

Zakres opinii:

Ustalenie wartości rynkowej

Obiekt badań:

Peugeot Boxer

Samochód ciężarowy <3,5t

VIN / numer identyfikacyjny:

VF3YCBMAC11779591

Numer rejestracyjny:

WPI06628

Cel opinii:

Wycena na potrzeby własne zlecniodawcy

I. PODSTAWY OPINII

1. Formalna - zlecenie nr 1144/2021,
2. Merytoryczna - Eurotax,

II. OGÓLNY HARMONOGRAM PRAC

1. Identyfikacja pojazdu, weryfikacja dokumentów,
2. Ocena stanu technicznego i optycznego,
3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej,
4. Opracowanie opinii.

III. CZAS I MIEJSCE OGLĘDZIN

2021-08-05, Piaseczno.

IV. DANE IDENTYFIKACYJNE

Marka:	Peugeot
Model:	Boxer
Rok produkcji:	2010
Data pierwszej rejestracji:	2010-05-17
VIN / numer identyfikacyjny:	VF3YCBMAC11779591
Numer rejestracyjny:	WPI06628
Przebieg / sposób ustalenia:	79 311 km / odczytany

V. DANE TECHNICZNE

Rodzaj/typ pojazdu:	Samochód ciężarowy <3,5t
Nadwozie / ilość drzwi / miejsc:	Skrzynia / 2 / 3
Typ silnika / rodzaj paliwa:	Silnik o zapłonie samoczynnym / olej napędowy
Pojemność skokowa silnika:	2 198 cm ³
Moc silnika:	88 kW

VI. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Brak możliwości wykonania jazdy próbnej i weryfikacji sprawności wyposażenia pojazdu ze względu na uszkodzony układ ładowania. Pojazd ogólnie niesprawny,, wymaga przeprowadzenia naprawy.

Silnik i układ napędowy


Rozruch z zewnętrznego źródła zasilania, równomierna praca na biegu jałowym, uszkodzony układ ładowania.

Zawieszenie, układ kierowniczy i układ hamulcowy

Stan utrzymania typowy dla okresu eksploatacji i przeznaczenia pojazdu.

Nadwozie

Stan utrzymania znacznie poniżej przeciętnego dla okresu eksploatacji i odczytanego przebiegu.

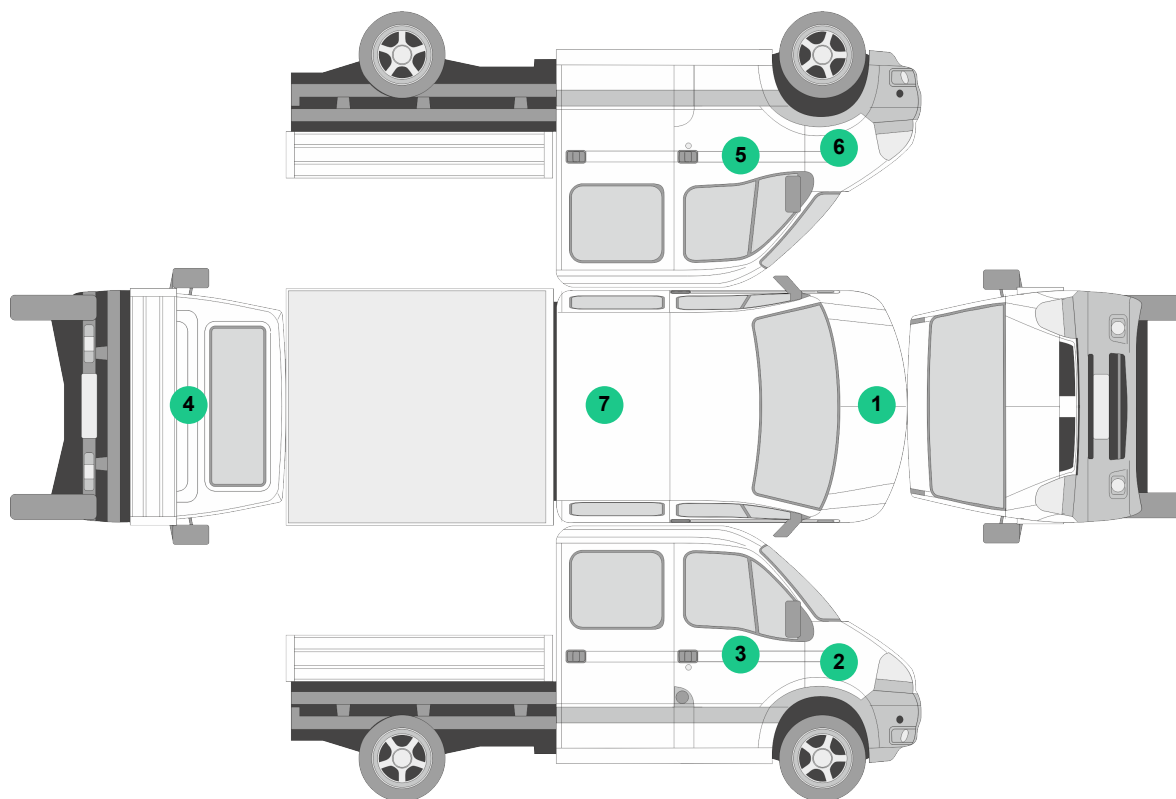

● - element bez uwag, ● - zgłoszono uwagi lub/i odstępstwa od stanu normatywnego.

Nr	Element	Grubość powłoki lakierowej	Uwagi, stwierdzone uszkodzenia
1	Pokrywa przednia	69-75 μm	
2	Błotnik przedni prawy	76-81 μm	
3	Drzwi przednie prawe	73-82 μm	
4	Ściana tylna	74-76 μm	
5	Drzwi przednie lewe	75-82 μm	
6	Błotnik przedni lewy	69-82 μm	
7	Poszycie dachu	74-74 μm	

Stwierdzone uszkodzenia ponadnormatywne elementów nadwozia pojazdu zestawiono poniżej.

1. Reflektor lewy - nieszczelność, uszkodzony odbłysek.



2. Słupek a strona lewa - łuszczenie lakieru.



3. Pokrywa przednia - zuszczenia lakieru.



Pokrywa przednia

4. Dach - łuszczenie lakieru.




Dach



Dach

5. Słupek a strona prawa - złuszczeni lakieru.

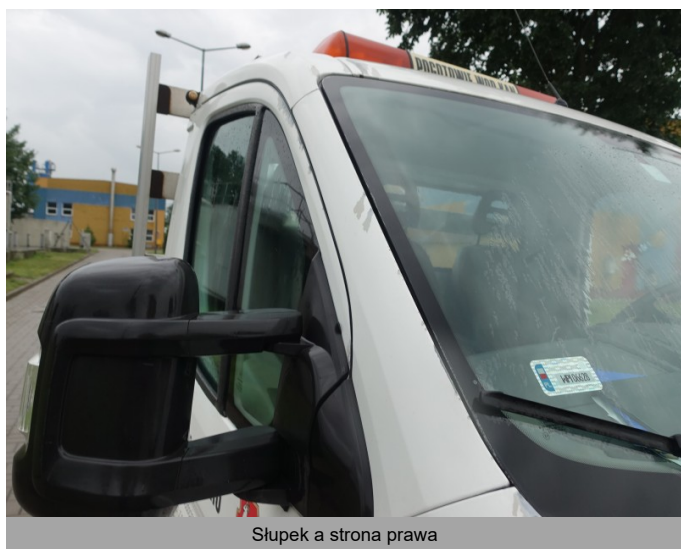

Słupek a strona prawa



Słupek a strona prawa

6. Błotnik przedni prawy - złuszczenia lakieru.



Błotnik przedni prawy




Błotnik przedni prawy

7. Próg prawy/wnęka drzwi przednich prawych - ubytki powłoki lakierowej, korozja, deformacja.



Próg prawy/wnęka drzwi przednich prawych

8. Drzwi prawe - złuszczenia lakieru.

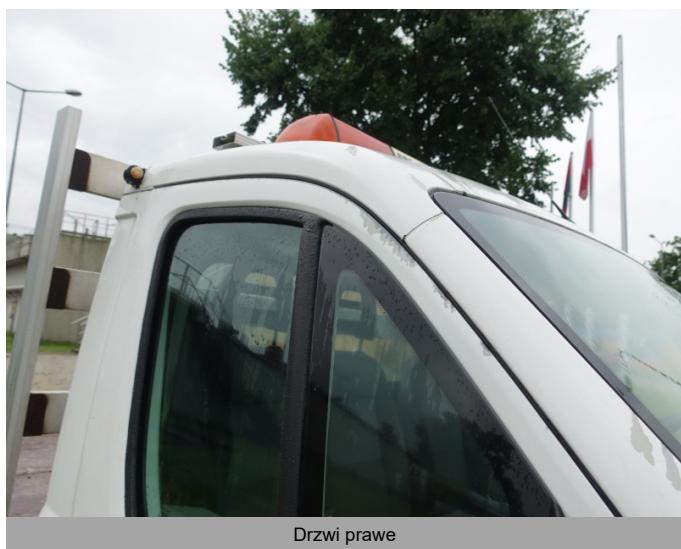

Drzwi prawe



Drzwi prawe

9. Listwa ochronna ściany lewej - brak.



10. Drzwi lewe - łuszczenie lakieru.



11. Próg lewy/wnęka drzwi przednich lewych - intensywnie wytarty lakier, korozja.



12. Lusterko lewe - kierunkowskaz niekompletny, brak zaślepki dolnego ramienia.



Lusterko lewe



Lusterko lewe



Lusterko lewe

13. Błotnik lewy osi pierwszej - deformacja, ubytek lakieru z korozją, złuszczenia lakieru.



Błotnik lewy osi pierwszej



Błotnik lewy osi pierwszej



Błotnik lewy osi pierwszej



Błotnik lewy osi pierwszej

14. Zasilanie elektryczne silnika - brak ładowania.

Stwierdzone uszkodzenia elementów nadwozia pojazdu wynikające z typowej eksploatacji zestawiono poniżej.

1. Podłoga skrzyni ładunkowej - rozwarstwienia.




Podłoga skrzyni ładunkowej



Podłoga skrzyni ładunkowej

Ogumienie i koła

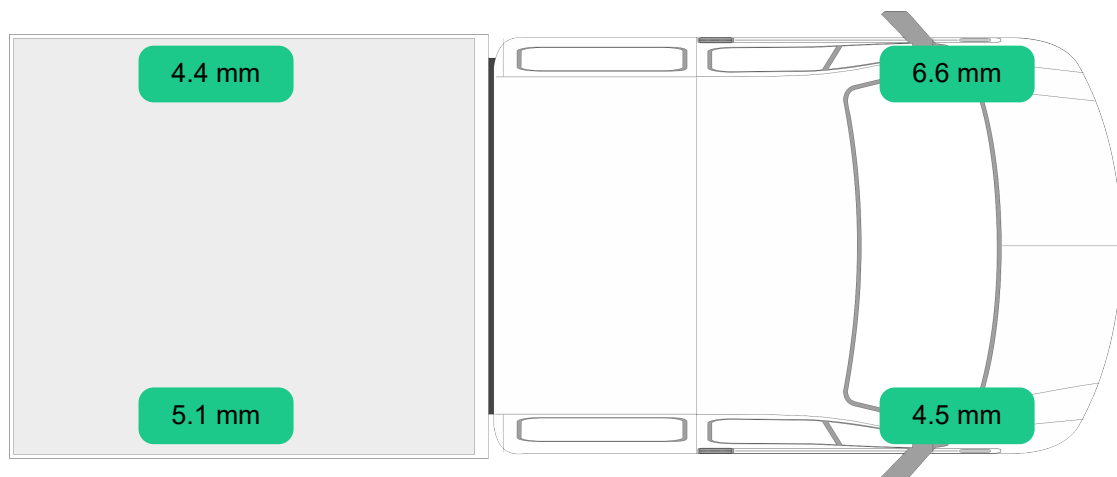

■ - zużycie <50%,
 ■ - zużycie >50%,
 ■ - opona zużyta/uszkodzona,

Oś	Koło	Producent	Rozmiar	Bieżnik	Uwagi, stwierdzone uszkodzenia
I	Koło lewe	BRIDGESTONE DURAVIS	225/70R15 112/110 S	6,6 mm	
I	Koło prawe	BRIDGESTONE DURAVIS	225/70R15 112/110 S	4,5 mm	
II	Koło lewe	BRIDGESTONE DURAVIS	225/70R15 112/110 S	4,4 mm	
II	Koło prawe	BRIDGESTONE DURAVIS	225/70R15 112/110 S	5,1 mm	

Wnętrze pojazdu i wyposażenie

Stan utrzymania wnętrza wskazuje na intensywną eksploatację.

Stwierdzone uszkodzenia wnętrza pojazdu wynikające z typowej eksploatacji zestawiono poniżej.

1. Koło kierownicy - innsywnie wytarte.



2. Podłokietnik prawy fotela kierowcy - wtarty materiał.



3. Kabina, wnętrze - zabrudzenia.



Kabina, wnętrze



Kabina, wnętrze

VII. WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ

Na podstawie badań organoleptycznych stanu technicznego ww. poj. sam. zostaje wydana następująca opinia:

Wartość rynkowa w/w pojazdu na dzień wykonania opinii:


15 700,00 PLN brutto

(słownie: piętnaście tysięcy siedemset PLN brutto).

VIII. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA





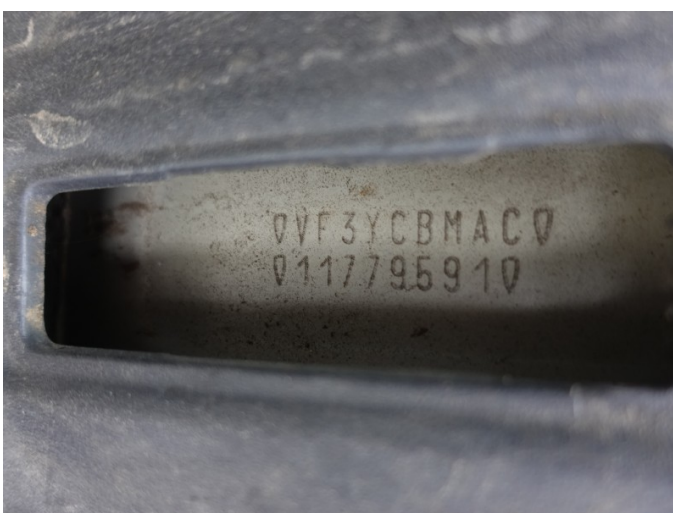



IX. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA

1. Za niniejsze opracowanie odpowiedzialność ponosi rzeczoznawca
2. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji
4. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania
5. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych
6. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie badania pojazdu i dokumentów w warunkach istniejących na miejscu

ZAŁĄCZNIKI:

Do opinii załączono jeden dokument.



Podpis i pieczęć rzeczoznawcy

Numer wyceny 205855
Data wyceny 2021-08-07
Wycena na dzień 2021-08-07

DANE KLIENTA / WŁAŚCIELA

Imię i nazwisko / Adres:

DANE POJAZDU - KOD EC 0064797

Numer rejestracyjny / numer VIN / numer silnika: WPI06628 / VF3YCBMAC11779591 / ----
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach: 2010-05-17 / 135
Przebieg rzeczywisty (km): 79 311
Przebieg standardowy / różnica (km): 264 600 / -185 289
Liczba właścicieli: 1
Stan pojazdu: Zły
Marka: PEUGEOT
Model: Boxer 335 HDi Euro 4 2198ccm - 120KM 3.5t 06-12
Typ: Boxer 335 HDi L3
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc: Podwozie, kabina krótka / 2 / 3
Okres dostępności: 2006-09-01 - 2012-09-30
Pojemność silnika (ccm): 2198
Moc kW / KM: 88 / 120
Paliwo: Diesel
Układ / liczba cylindrów: R / 4
Skrzynia / liczba biegów: M / 6
Dopuszczalna masa całkowita: 3500
Masa własna / ładowność: 1655 / 1845
Rozstaw osi [mm]: 4035
Zabudowa: skrzyniowa (SKR)

WYCENA POJAZDU		Zakup
Notowanie Eurotax (baza danych 2021-08)	PLN	21 300
Korekta na przebieg	PLN	1 580
Korekta ze względu na wyposażenie	PLN	290
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-4 500
Wartość korekt	PLN	-4 260
Wartość zabudowy podwozia	PLN	1 325
Wartość pojazdu (brutto)	PLN	15 700

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Fotel pasażera podwójny
- Szyby boczne tylne i tylna przyciemniane
- Zamek centralny
- El. podnoszenie szyb, przód
- Poduszka czołowa dla kierowcy
- Wspomaganie kierownicy elektryczne

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Klimatyzacja manualna PLN 290

SUMA**PLN****290****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Stwierdzone uszkodzenia i braki PLN -4 500

SUMA**PLN****-4 500****KOREKTY****Zakup**

Stan pojazdu PLN -4 260

SUMA**PLN****-4 260**